


RIFERIMENTI PIANTE

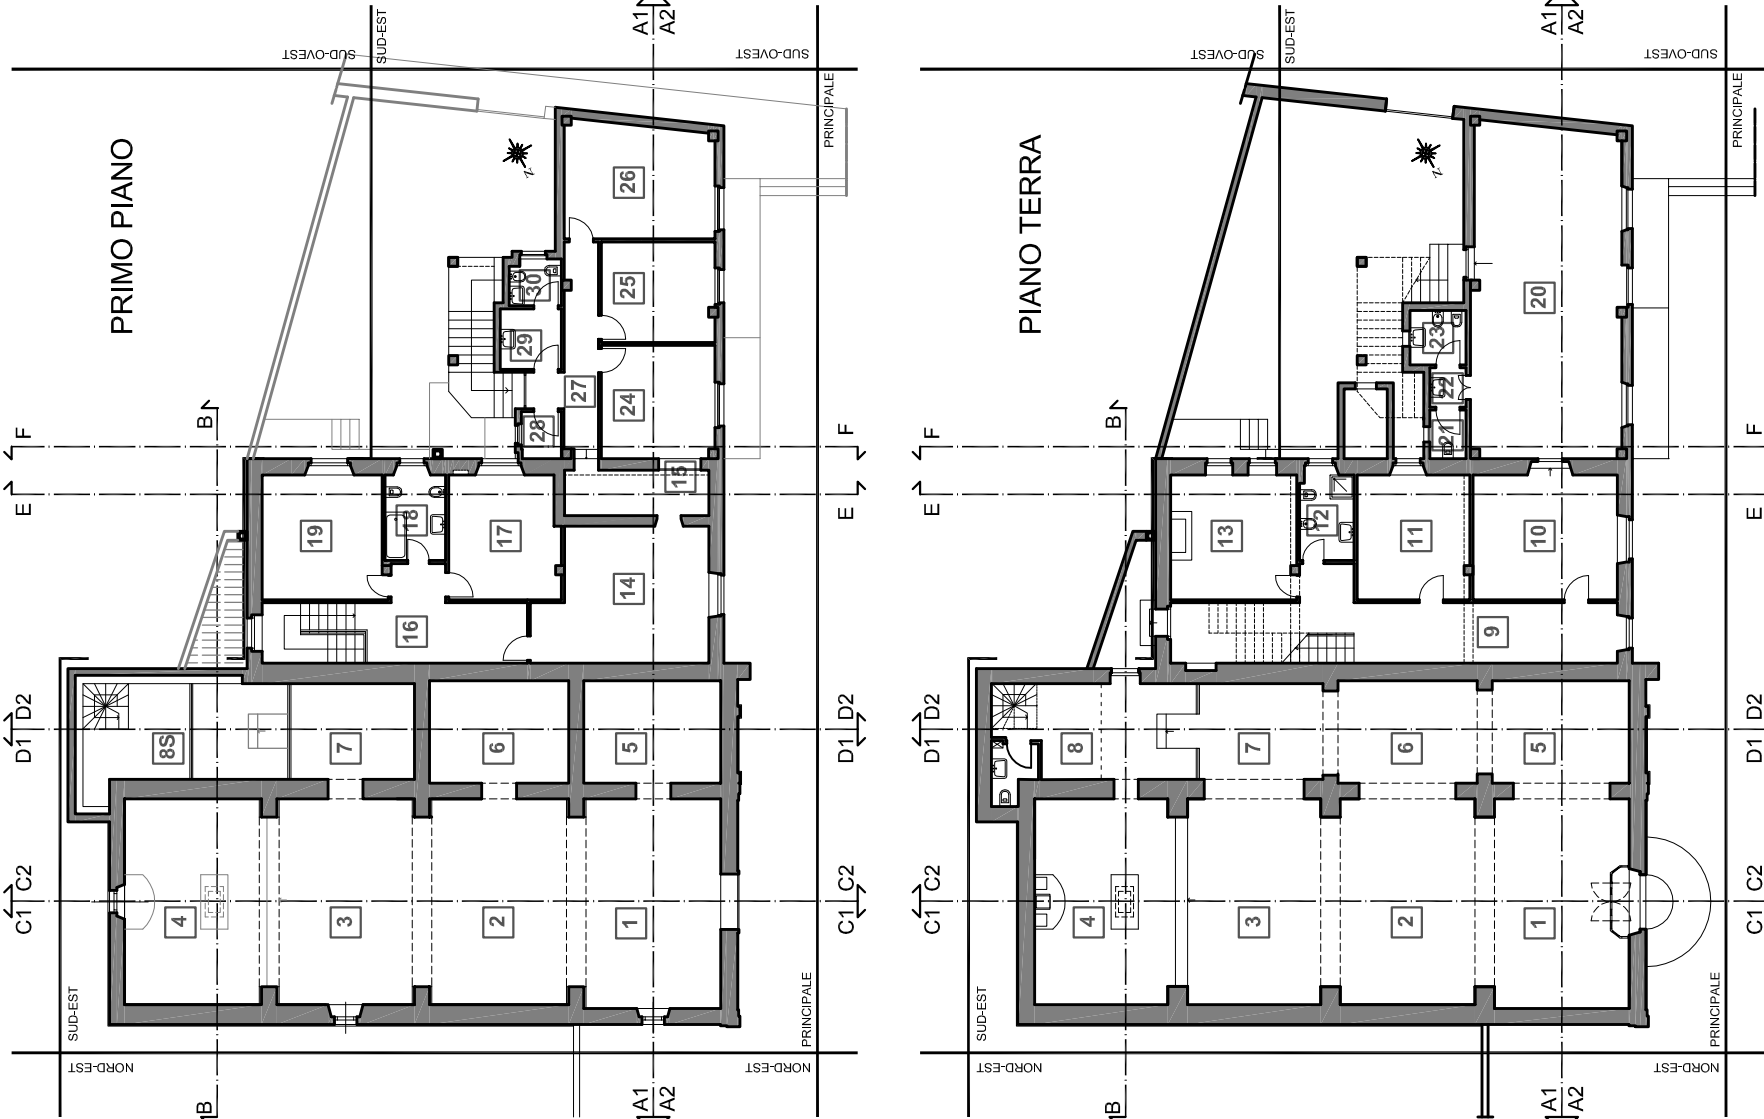

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



COMMITTENTE:
Comune di Villaperuccio
Piazza IV Novembre, 1
09010 Villaperuccio (SU)

Responsabile del procedimento:
Geom. Elvio Curreli

PROGETTISTA:
Arch. Francesca Gallus
Via Roma 71, 09010 Masainas (SU)
E-mail: frgallus.19@gmail.com
Tel.: +39 347 0748846

O

TAVOLE


STATO ATTUALE

TAV. 17

ANALISI DEL DEGRADO
PROSPETTI E SEZIONI


Scala: 1:100

Data:




DEGRADO DELLE SUPERFICI

NORMA UNI 11182

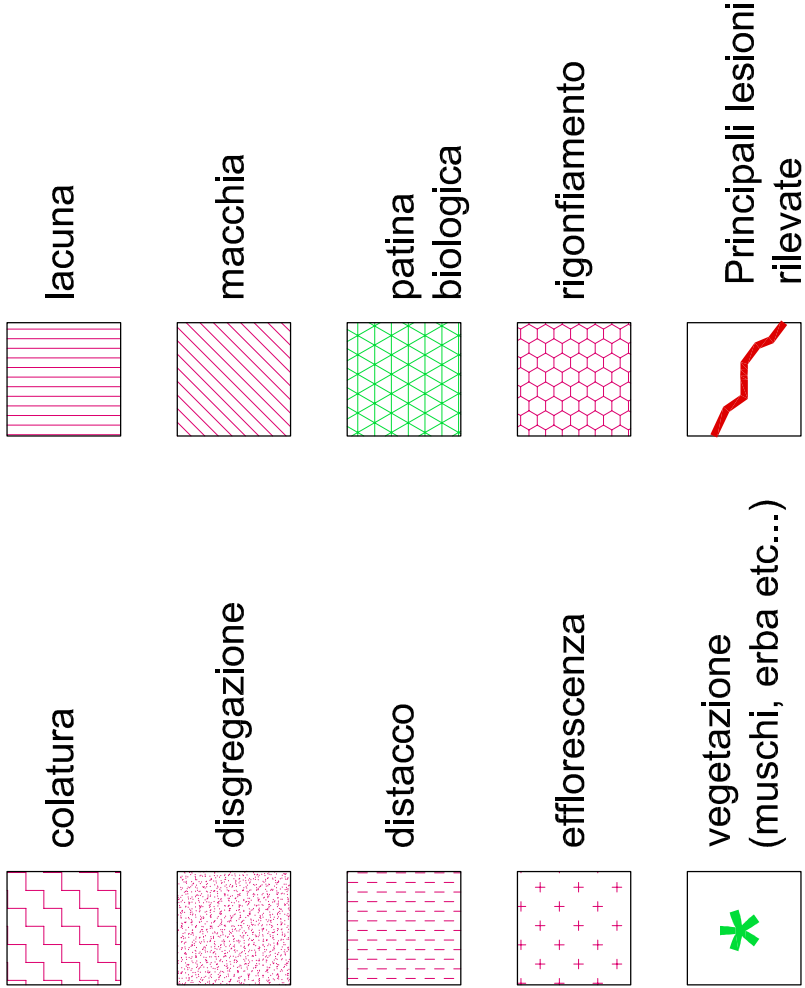

INFISSI E SERRAMENTI esterni

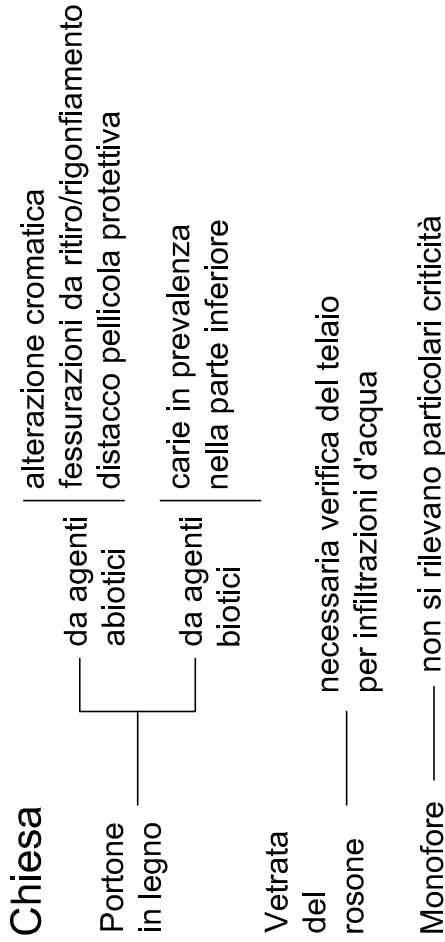

Casa parrocchiale

Alterazioni di lieve entità dovute a fenomeni di ritiro del legno con conseguente ridotta tenuta dell'infisso

Oratorio

Non si rilevano particolari criticità

ANALISI DELLE LESIONI

Campanile: sono localizzate prevalentemente sui pilastri e sono dovute in gran parte al distacco del calcestruzzo per effetto della corrosione dei ferri di armatura.

Sacrestia, vano 8: sono dovute all'azione del solaio sulla muratura.

Oratorio, vano 30: sono causate l'inflessione della trave che si collega al pilastro della scala esterna e in parte all'inflessione del solaio.

